

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

**PENTRU EVALUAREA STĂRII ACTUALE ȘI A SIGURANȚEI ÎN EXPLOATARE A
CLĂDIRII DISPENSARULUI UMAN ȘI A ANEXEI ALIPITE ACESTUIA DIN
LOCALITATEA DEDRAD, NR. 390, COMUNA BATOS, JUDEȚUL MUREŞ ȘI
STABILIREA MĂSURILOR CE SE IMPUN LA CLĂDIRI**

BENEFICIAR:

COMUNA BATOS

EXECUTANT:

PROF. DR. ING. PĂCURAR VASILE

FIŞA LUCRĂRII

1. DENUMIREA LUCRĂRII - EXPERTIZĂ TEHNICĂ - PENTRU EVALUAREA STĂRII ACTUALE ȘI A SIGURANȚEI ÎN EXPLOATARE A CLĂDIRII DISPENSARULUI UMAN ȘI A ANEXEI ALIPITE ACESTUIA DIN LOCALITATEA DEDRAD, NR. 390, COMUNA BATOȘ, JUDEȚUL MUREŞ ȘI STABILIREA MĂSURILOR CE SE IMPUN LA CLĂDIRI

2. BENEFICIAR: COMUNA BATOȘ

3. EXECUTANT: prof.dr.ing. Vasile V. Păcurar - expert tehnic M.L.P.A.T. - atestat cu certificatul nr. 367 pentru exigența A1, A2, A12

4. NUMĂR: 419 / AUGUST 2022

5. VALABILITATE: 2 ani de la data întocmirii.



- AUGUST 2022 -

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

La solicitarea beneficiarului s-a întocmit documentația - EXPERTIZĂ TEHNICĂ - pentru evaluarea stării actuale și a siguranței în exploatare a clădirii dispensarului uman și a anexei alipite acestuia din localitatea Dedrad, nr. 390, comuna Batoș, județul Mureș și stabilirea măsurilor ce se impun la clădiri.

1. GENERALITĂȚI

Construcțiile studiate sunt amplasate în intravilanul localității Dedrad, comuna Batoș, județul Mureș, zonă încadrată, din punct de vedere climatic și al seismicității pământului, astfel:


- Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se găsește în zona de zăpadă caracterizată de valoarea normată a încărcării din zăpadă pe sol $S_k=1,50$ kPa, valoare care corespunde unui interval mediu de recurență de IMR=50 ani, sau unei probabilități de depășire într-un an de 2%.
- Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se găsește în zona de vânt caracterizată de presiunea dinamică de referință medie pe 10 min. de 0,40 kPa.
- Conform Codului de proiectare antiseismică P100-1/2013 amplasamentul se găsește în zona cu accelerată seismică a terenului $a_g=0,10g$ și perioada de colț $T_c=0,70s$. Clădirea dispensar (corpul C1) se încadreză în clasa de importanță și de expunere la seism III căreia îi corespunde factorul de importanță $\gamma_e = 1,00$. Anexa (corpul C2) se încadreză în clasa de importanță și de expunere la seism IV căreia îi corespunde factorul de importanță $\gamma_e = 0,80$.
- Conform HG 766/1997 categoria de importanță a corpului C1 este C, iar a corpului C2 este D.
- În ceea ce privește adâncimea de îngheț, NP 112-2014 prevede pentru această zonă valori cuprinse între $0,80 \div 0,90$ m.

Pentru redactarea acestui raport de expertiză tehnică au fost avute în vedere următoarele:

- Planșele cu relevul construcțiilor studiate, întocmite de către S.C. EUROMAST CONSTRUCT S.R.L. și S.C. ACS CONSTRUCT S.R.L.
- Observațiile, măsurătorile și sondajele efectuate la fața locului.

2. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ A CLĂDIRILOR EXPERTIZATE


Pe amplasamentul în studiu există două coruri de clădire: corpul C1 cu destinația de dispensar uman și corpul C2 cu destinația de anexă-grajd. Pe schița de mai jos este prezentată amplasarea pe teren a construcțiilor:


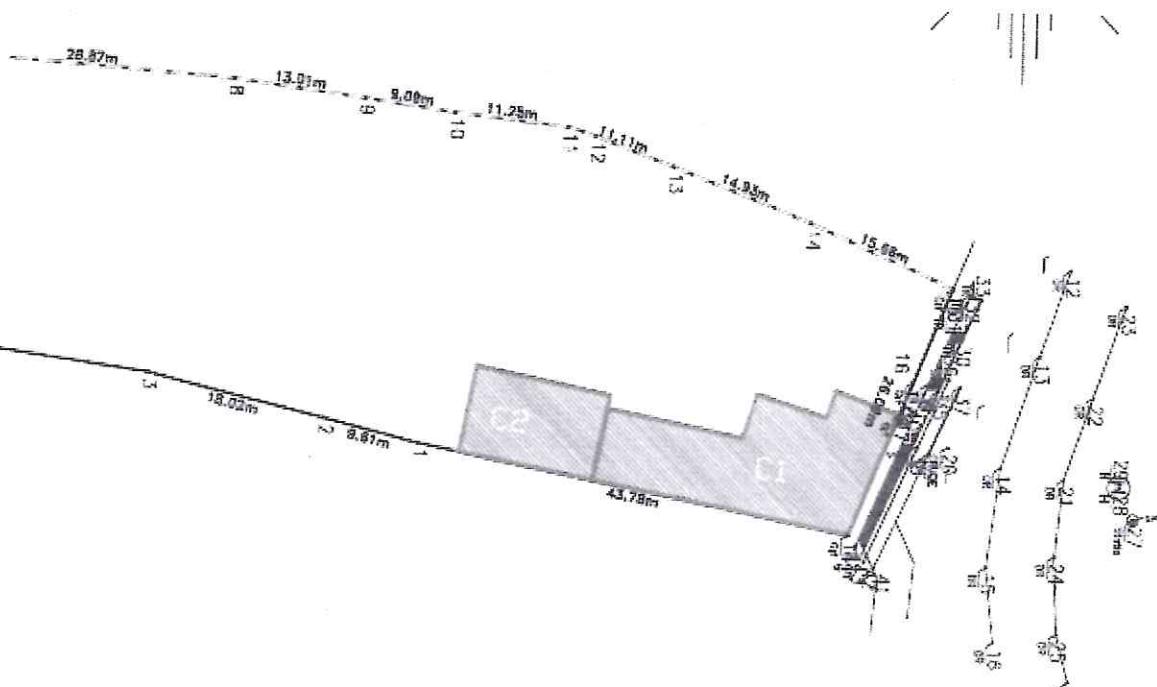











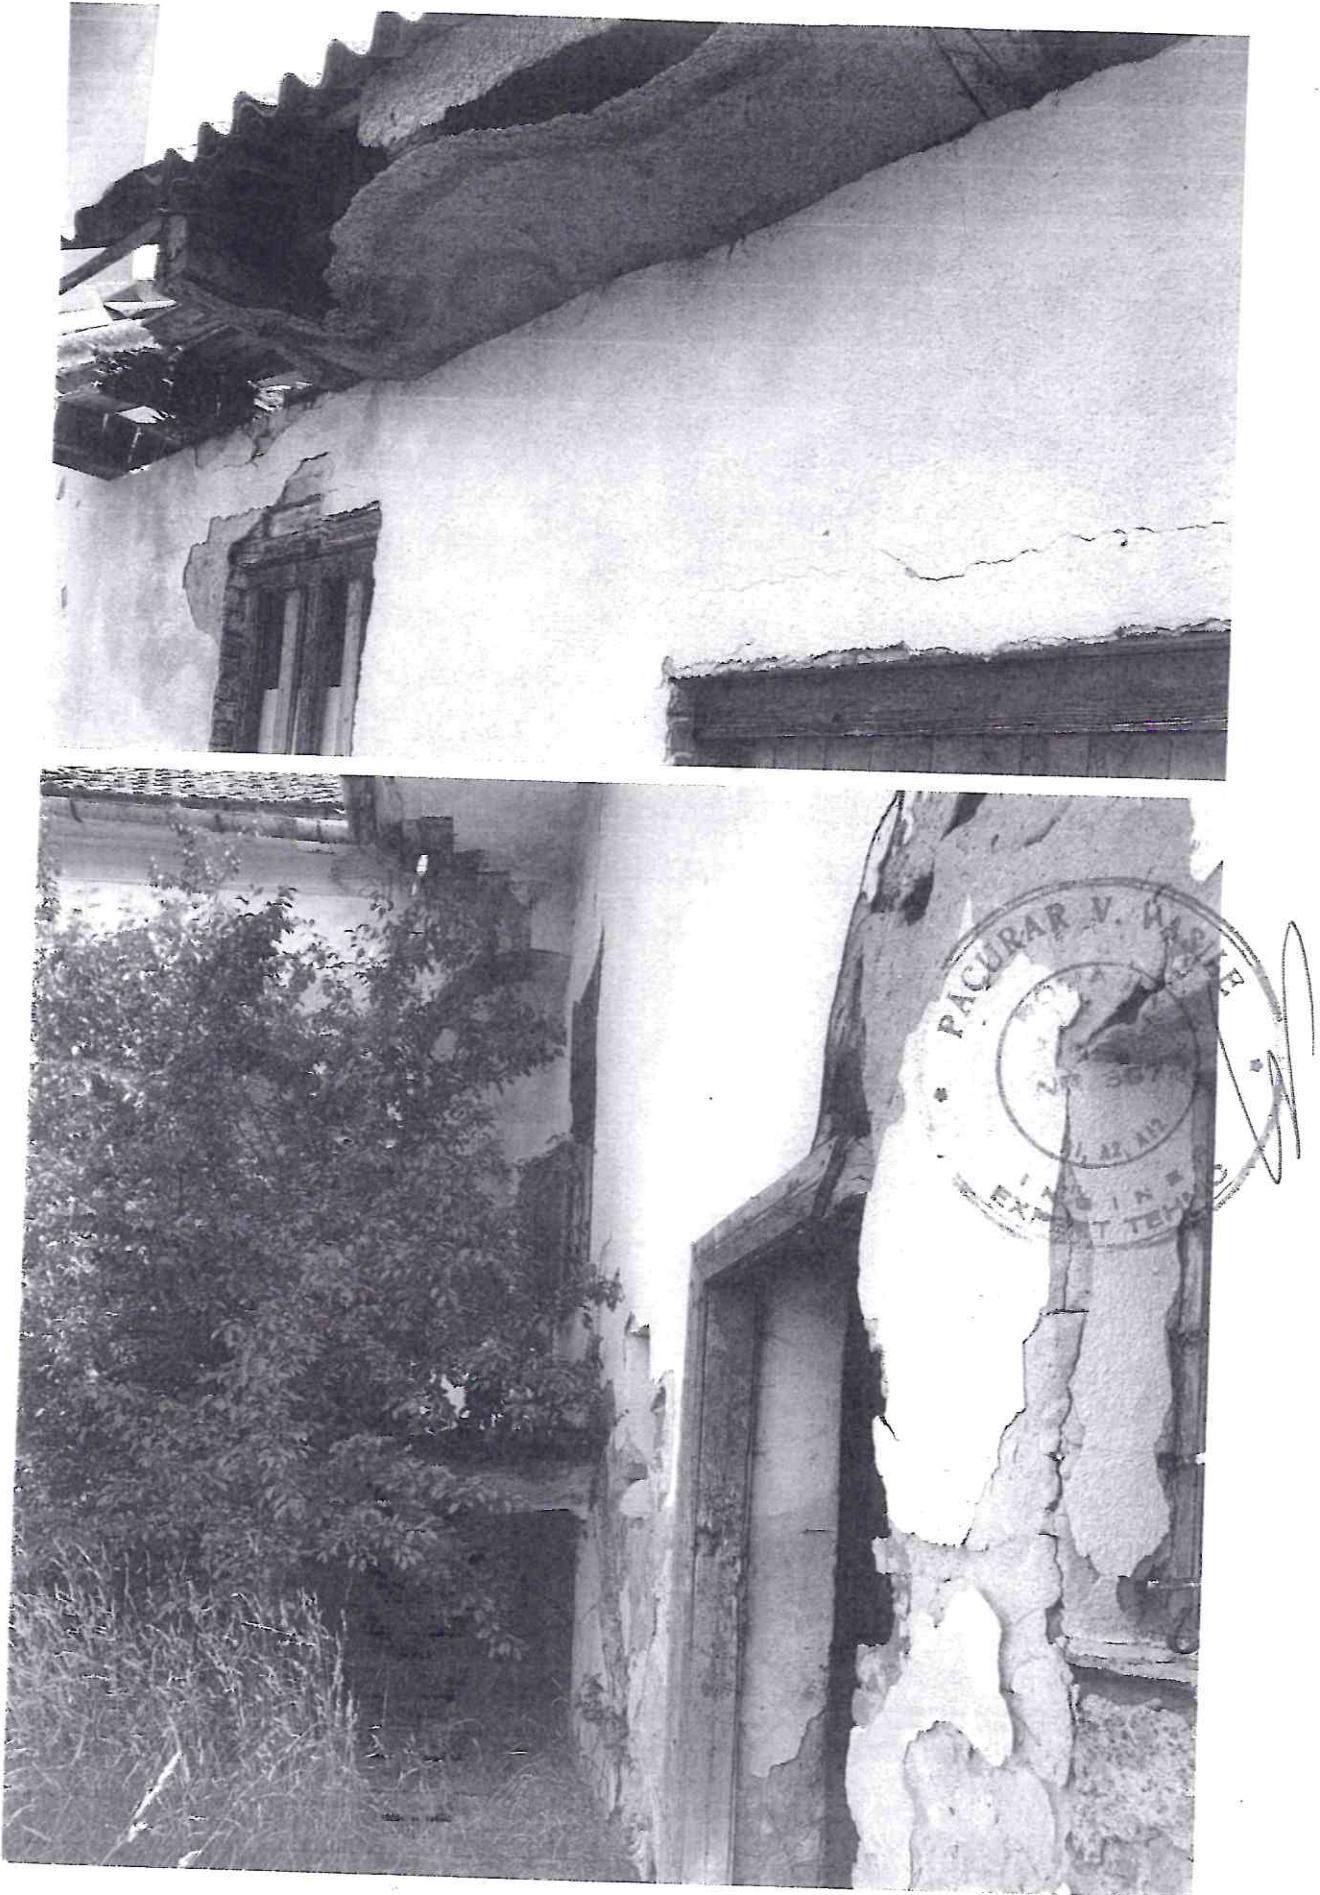

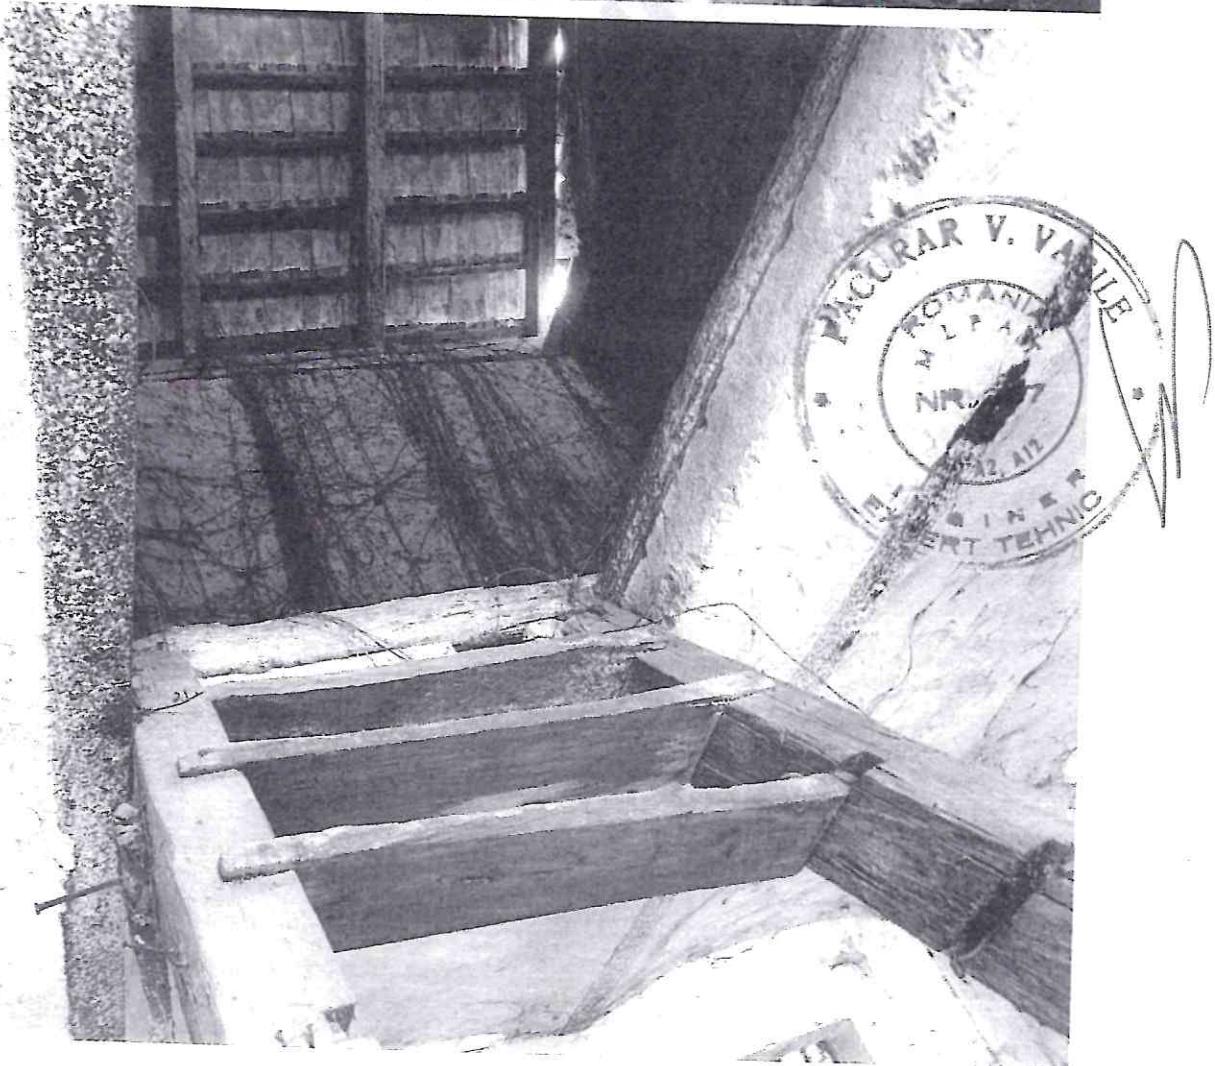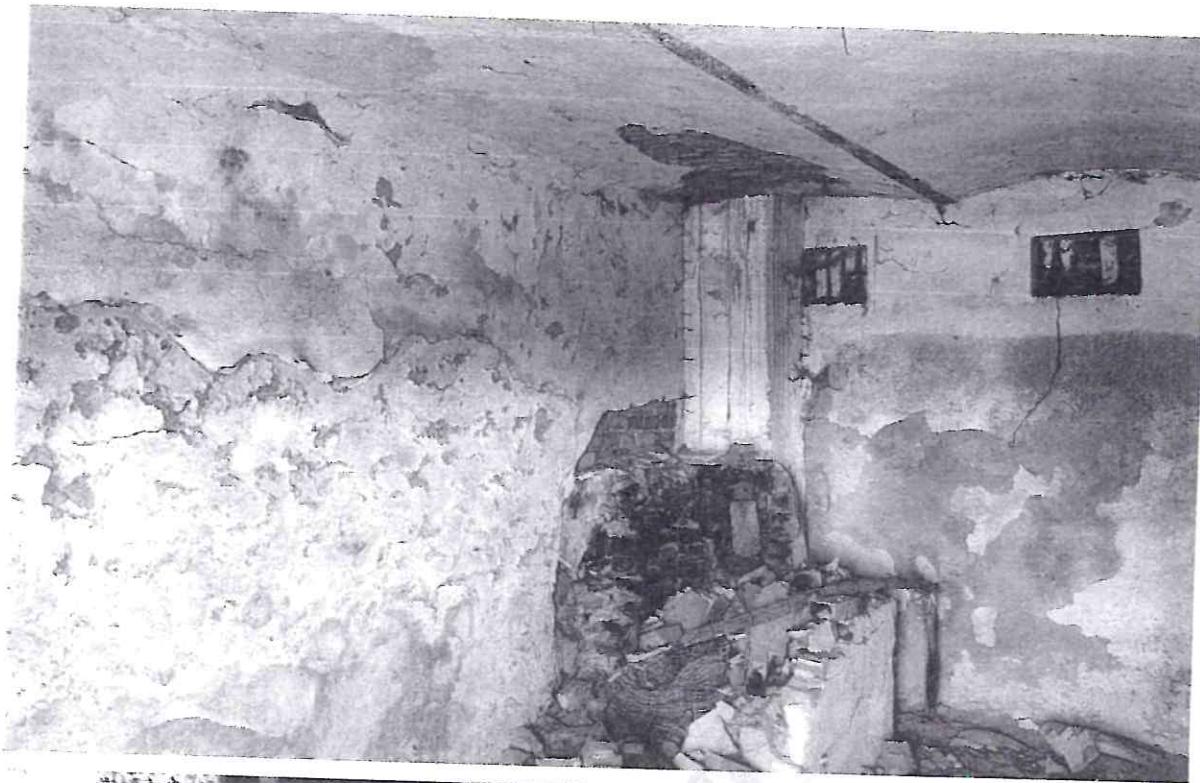

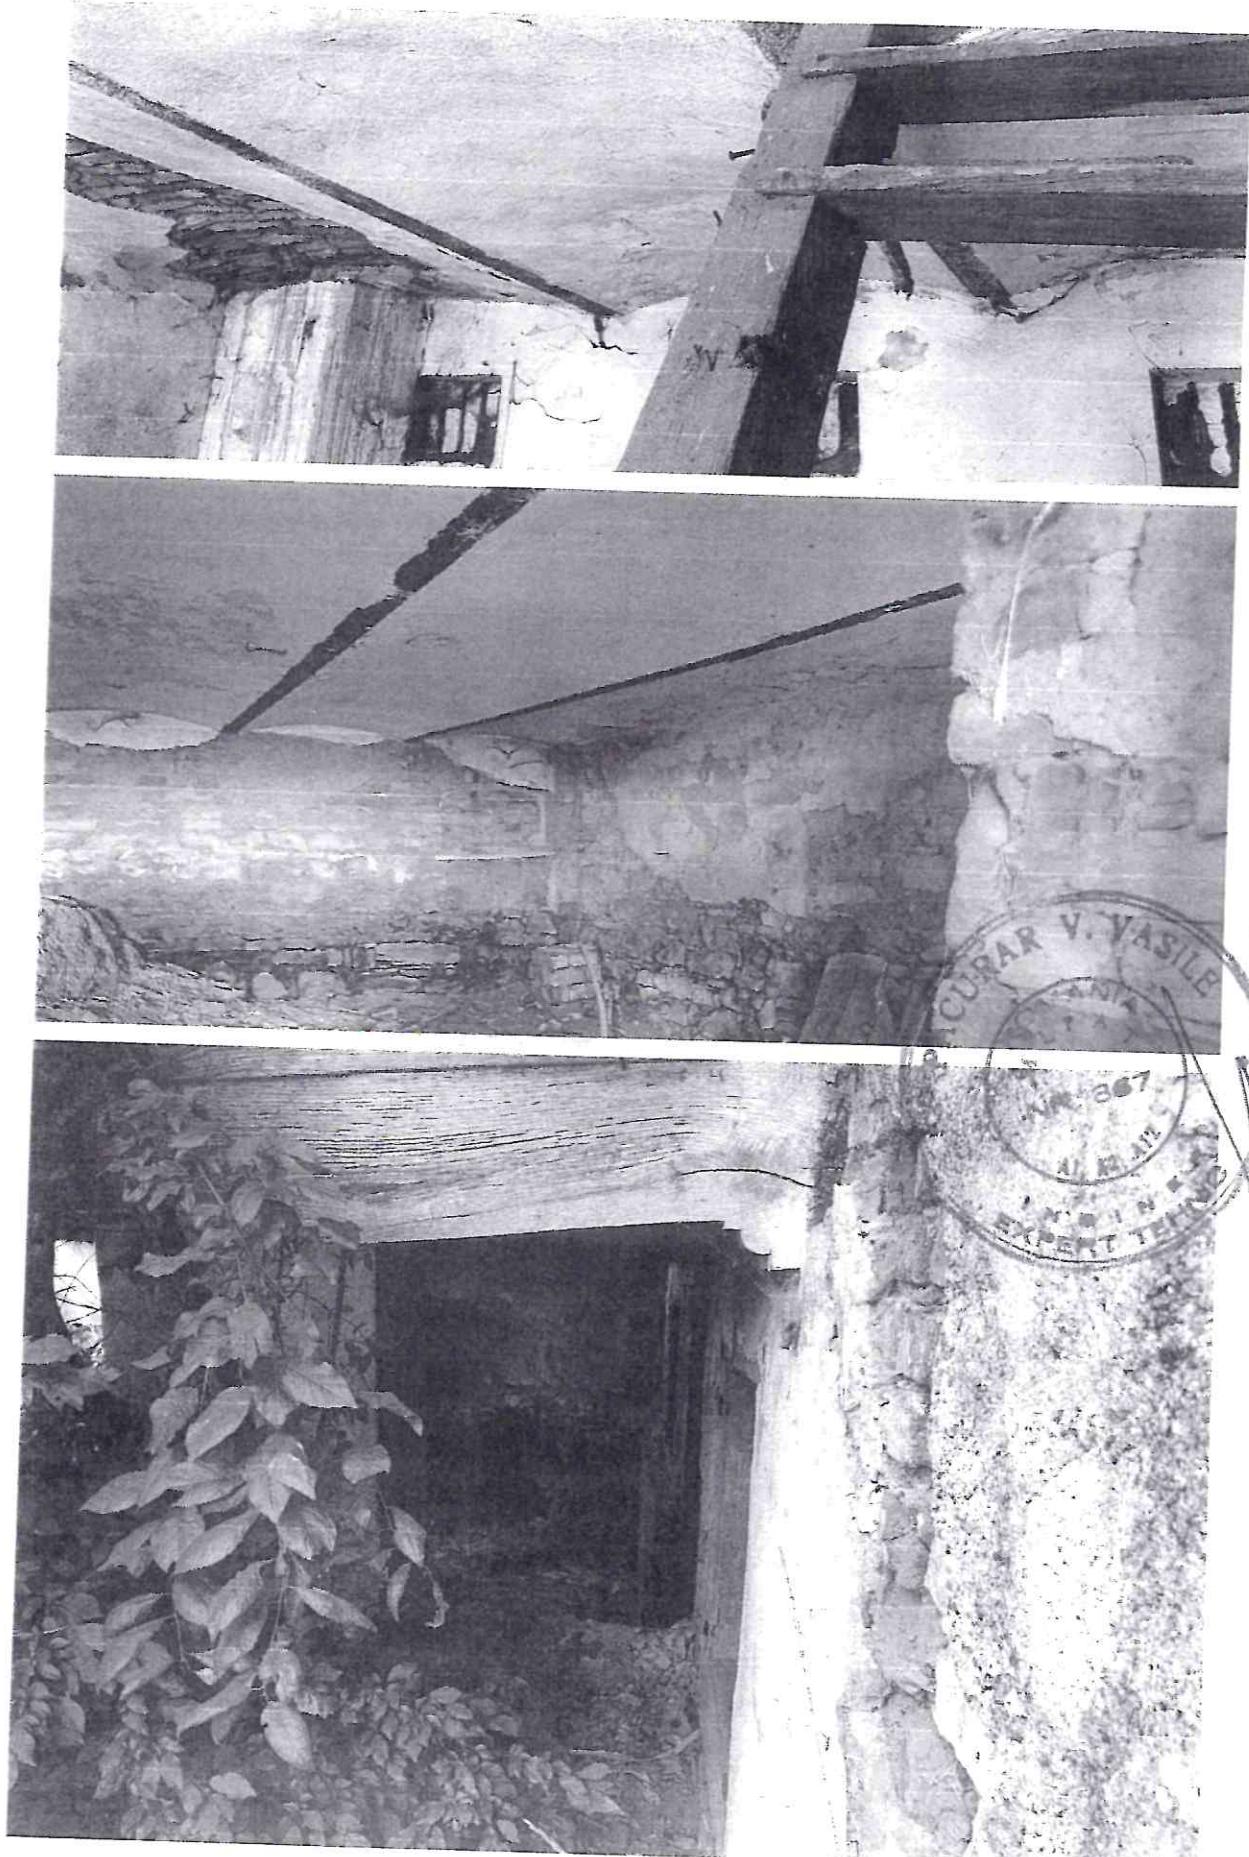




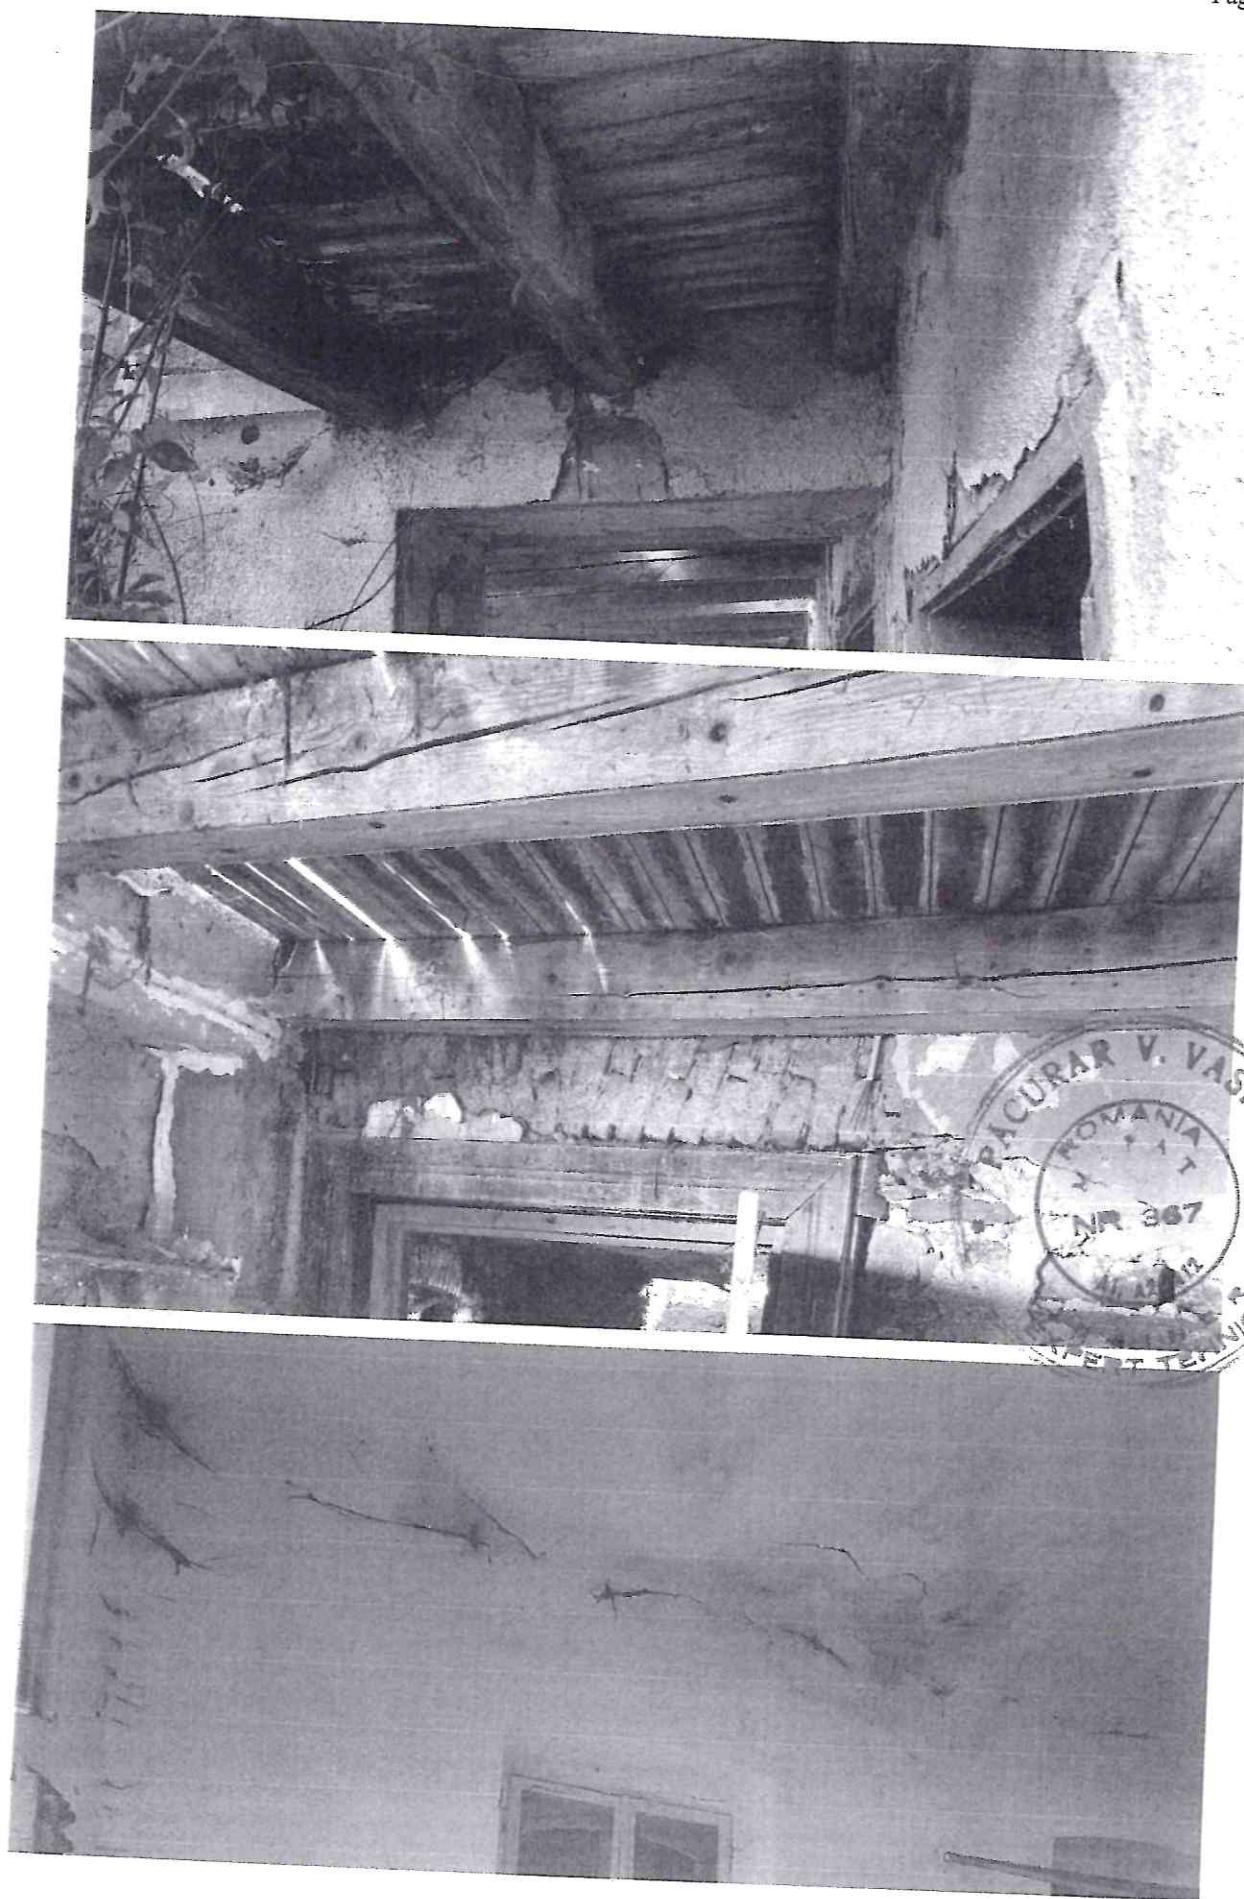


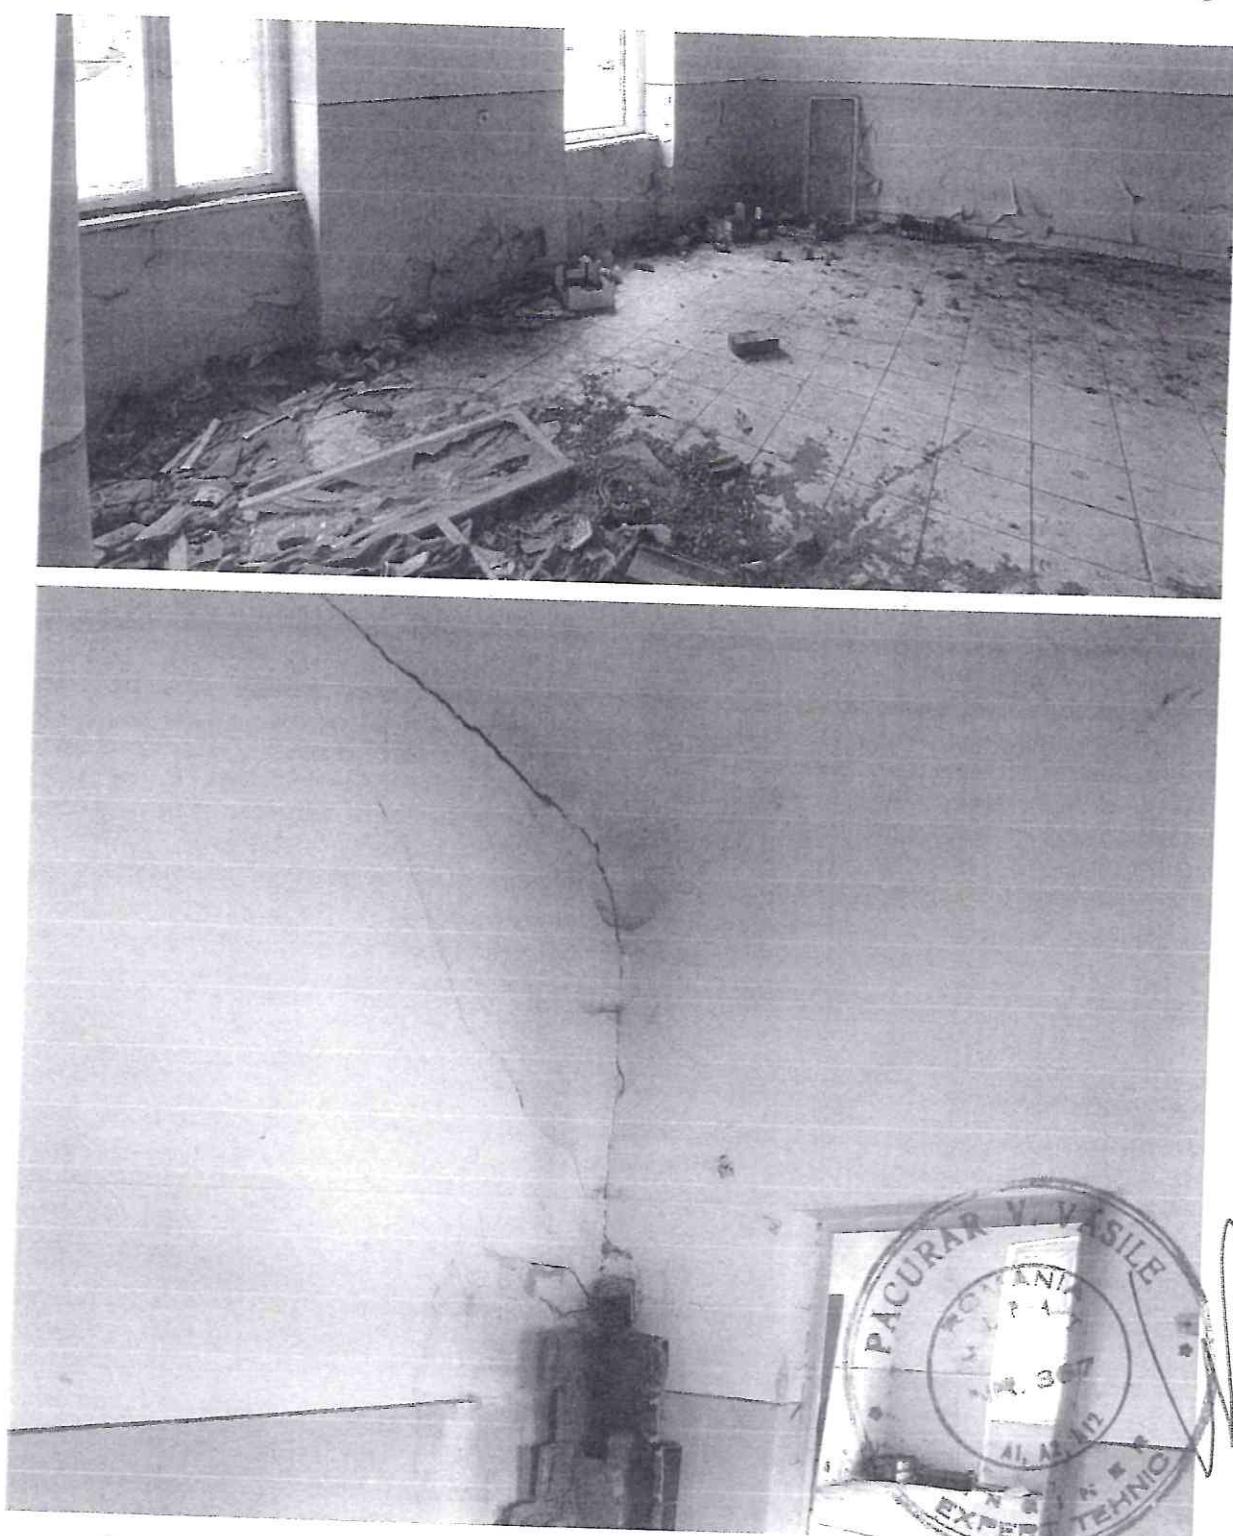


Corpul C2 studiat are regim de înălțime Parter, cu structura de rezistență alcătuită din:

- Fundații continue sub pereții structurali.
- Pereți portanți din zidărie de cărămidă.
- Planșeu pe structură din lemn peste parter.
- Acoperiș de tip șarpantă din lemn.

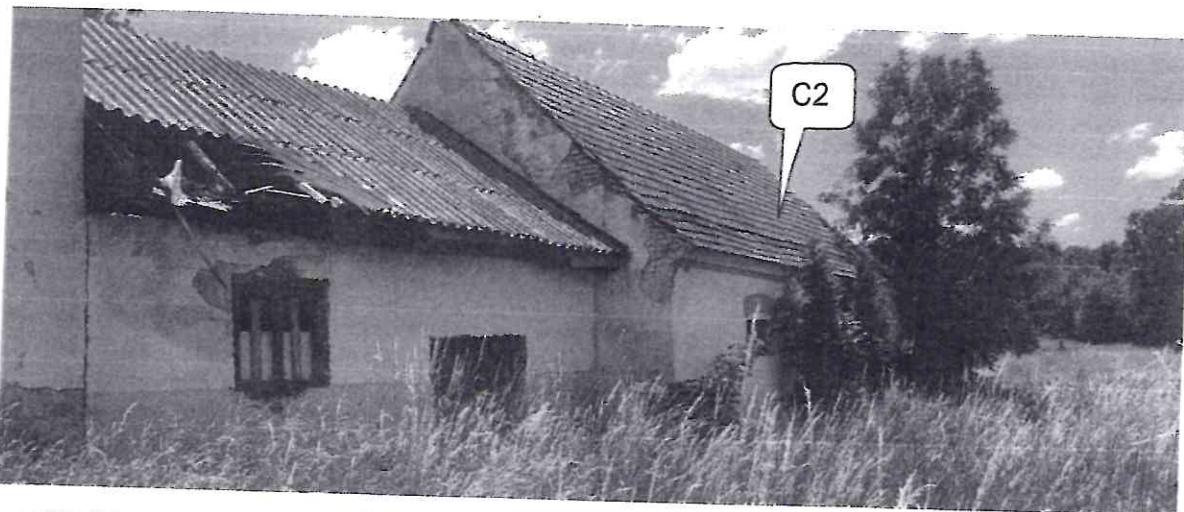

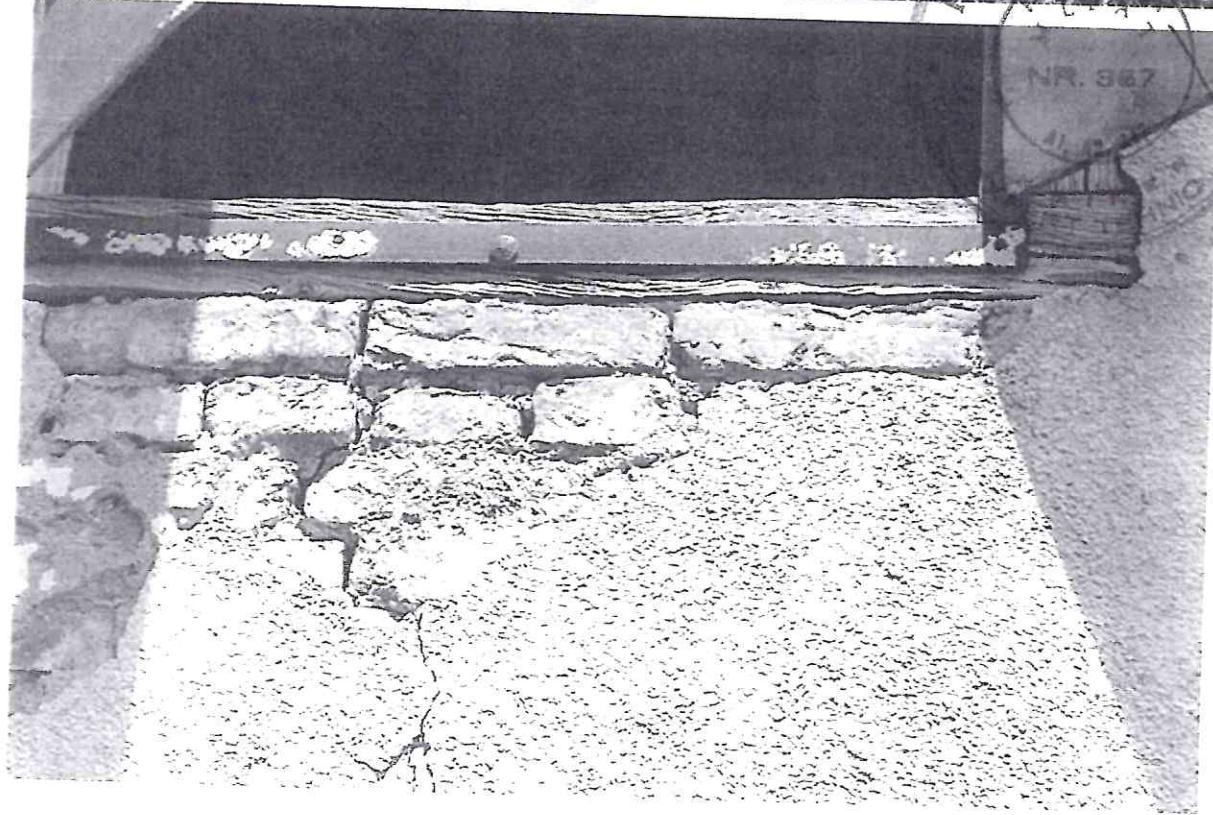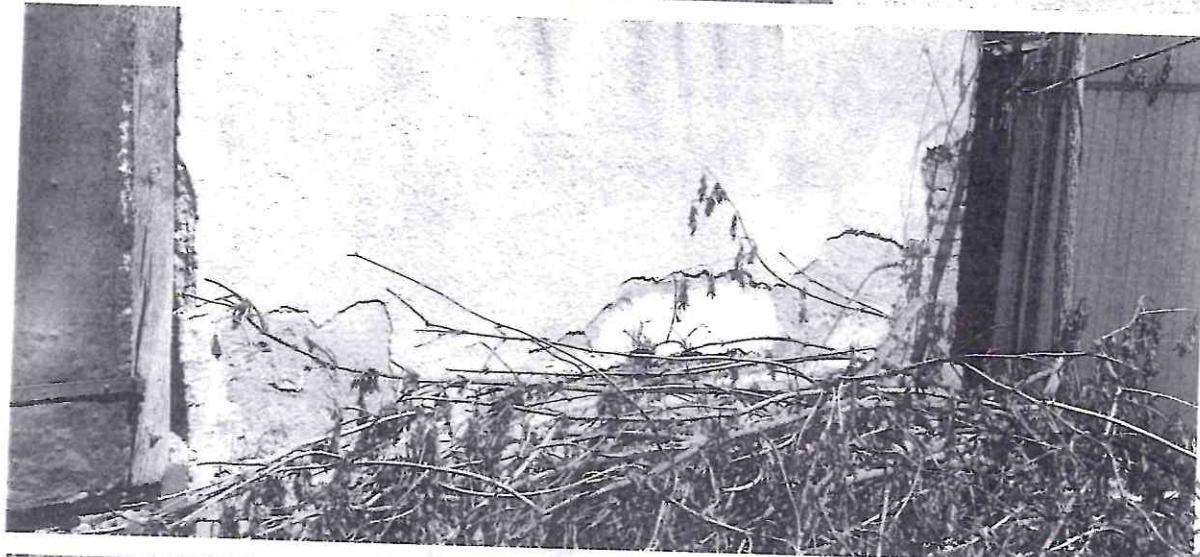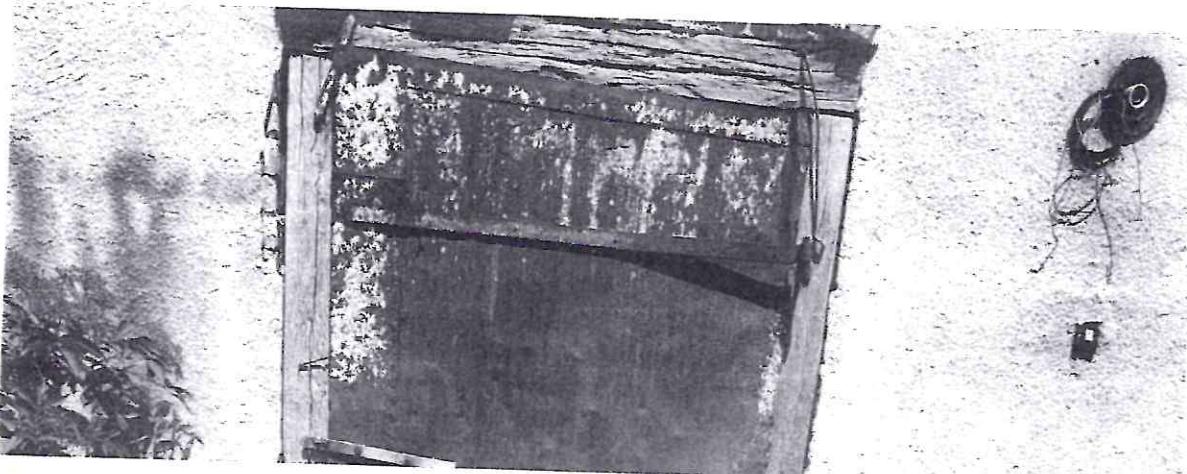

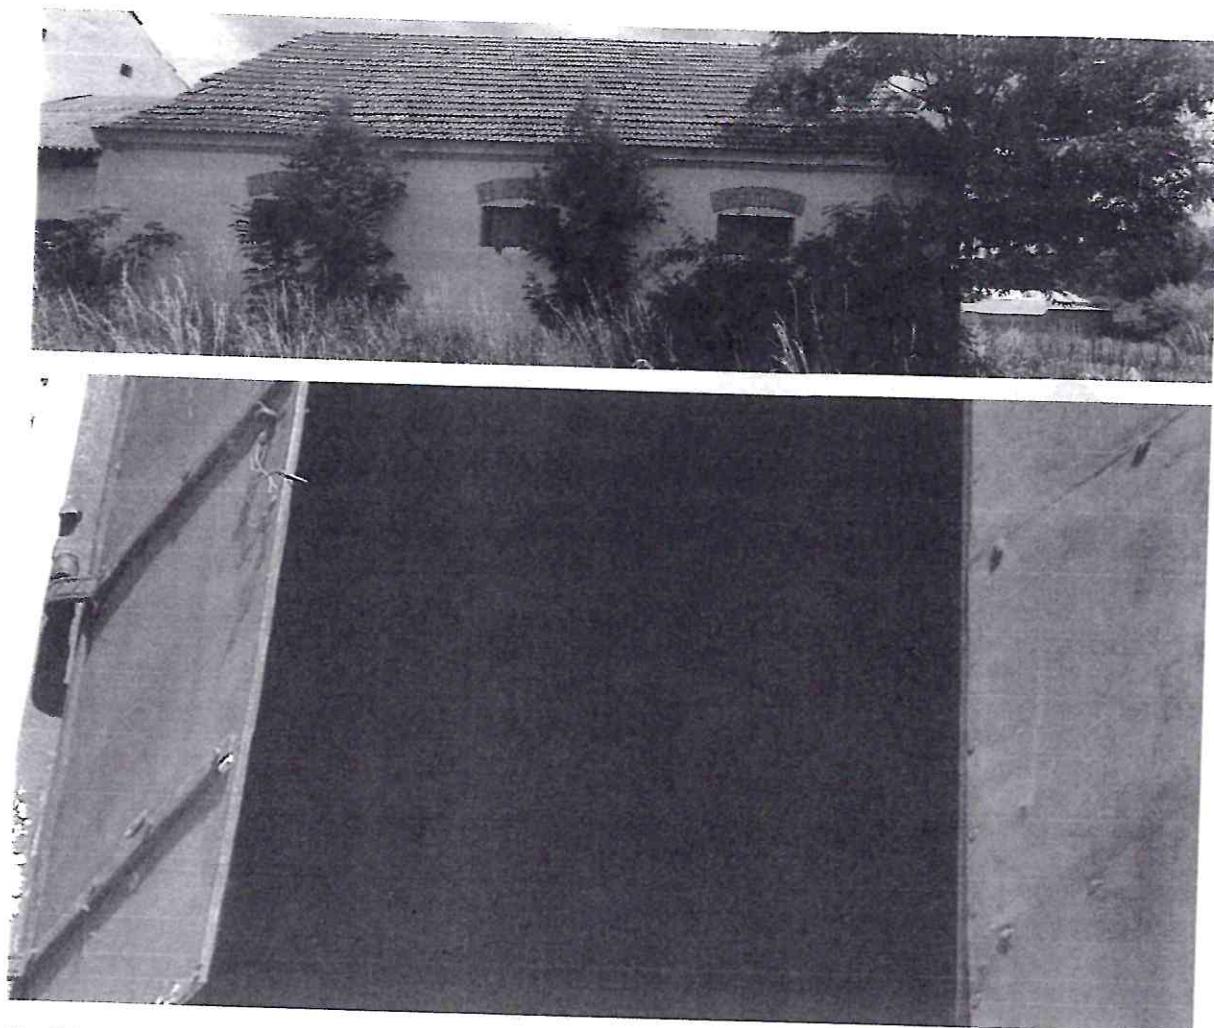

3. SITUATIA PROPUȘĂ

La cererea beneficiarului se dorește evaluarea stării actuale și a siguranței în exploatare a corpurilor de clădire analizate și recomandarea unor soluții optime de intervenție la acesta.

4. CONSTATĂRI, OBSERVATII ȘI RECOMANDĂRI

4.1. Analiza stării structurii construcțiilor existente:

Corpul C1:

În urma investigațiilor, măsurătorilor, sondajelor și observațiilor din teren au fost constatate următoarele:

- Clădirea a fost realizată în etape, partea din spate mai puțin înaltă fiind alipită ulterior clădirii initiale.
- Fundațiile nu au adâncime de fundare corespunzătoare.
- Hidroizolația orizontală și verticală de la nivelul fundațiilor și elevațiilor lipsește, fapt care a condus la infiltrări ale umezelii în pereți, datorate în special fenomenului de capilaritate.

- Pereții din zidărie nu au fost prevăzuți cu sâmburi și centuri de beton armat.
- Pereții prezintă degradări, fisuri și crăpături datorate infiltrărilor de apă, a modalității de execuție și a lipsei intervențiilor de întreținere în timp. Pereții existenți în forma actuală nu prezintă siguranță în exploatare.
- Grinzile metalice pe care reazemă bolțisoarele de cărămidă de peste subsol sunt puternic corodate. Planșeul peste subsol nu prezintă siguranță în exploatare în forma actuală.
- Pe zona terasei de acces planșeul peste subsol este realizat pe structură din lemn. Elementele acestuia sunt afectate de infiltrăriile de apă.
- Planșeul peste parter este un planșeu de pod, cu elasticitate pronunțată. Elementele din lemn prezintă degradări datorate infiltrărilor de apă. Pe unele zone de reazem s-a constatat că grinzile de planșeu sunt putrezite.
- La elementele din lemn ale șarpantei s-au constatat probleme legate de putrezirea lemnului, elemente cu secțiune necorespunzătoare, conform cerințelor actuale și elemente cu săgeată pronunțată. Structura șarpantei, în forma actuală, nu prezintă siguranță în exploatare.
- Învelitoarea prezintă numeroase zone cu degradări, favorizând infiltrăriile de apă la nivelul acoperișului și podului.
- Scurgerea apelor nu este realizată corespunzător favorizând infiltrăriile de apă la fundații.
- Scările exterioare sunt degradate de infiltrăriile de apă și de fenomenul de îngheț-dezgheț.
- Clădirea nu mai este utilizată în prezent.
- Clădirea a fost exploatață cu destinația de dispensar uman.
- Construcția prezintă uzură morală datorită perioadei scurse de la execuția ei și până în prezent. Pentru adaptarea acesteia la cerințele actuale sunt necesare multiple intervenții.
- Construcția expertizată a avut o comportare slabă în timp, datorită modalității de execuție, a materialelor utilizate, a infiltrărilor de apă,



precum și a lipsei intervențiilor de întreținere în timp.

Corpul C2:

În urma investigațiilor, măsurătorilor, sondajelor și observațiilor din teren au fost constatate următoarele:

- Fundațiile nu au adâncime de fundare corespunzătoare.
- Hidroizolația orizontală și verticală de la nivelul fundațiilor și elevațiilor lipsește, fapt care a condus la infiltrări ale umezelii în pereți, datorate în special fenomenului de capilaritate.
- Pereți din zidărie nu au fost prevăzuți cu sâmburi și centuri de beton armat.
- Pereți prezintă degradări și fisuri datorate infiltrărilor de apă și a modalității de execuție.
- La nivelul podului pereți prezintă instabilitate pronunțată datorită modalității de execuție.
- Nu există legături transversale interioare corespunzătoare între pereți longitudinali.
- Pereți existenți în forma actuală nu prezintă siguranță în exploatare.
- Planșeul peste parter este un planșeu de pod, cu elasticitate pronunțată.
- La elementele din lemn ale șarpantei s-au constatat probleme legate de putrezirea lemnului, elemente cu secțiune necorespunzătoare, conform cerințelor actuale și elemente cu săgeată pronunțată. Structura șarpantei, în forma actuală, nu prezintă siguranță în exploatare.
- Scurgerea apelor nu este realizată corespunzător favorizând infiltrările de apă la fundații.
- Clădirea nu mai este utilizată în prezent.
- Clădirea a fost exploatață cu destinația de anexă-grajd.
- Construcția prezintă uzură morală datorită perioadei scurte de la execuția ei și până în prezent. Pentru adaptarea acesteia la cerințele actuale sunt necesare multiple intervenții.
- Construcția expertizată a avut o comportare slabă în timp, datorită modalității de execuție, a materialelor utilizate și a infiltrărilor de apă.

Cele două corpuri de clădire analizate sunt alipite unul de celălalt, dar nu sunt alipite de alte construcții.

4.2. Stabilirea clasei de risc seismic a clădirilor existente:

Pe baza observațiilor și sondajelor efectuate în teren, a relevului clădirilor, nivelul de cunoaștere, conform tabel 4.1 din normativul P100-3/2019, „Cod de proiectare seismică-Partea a III-a-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente” este KL1: cunoaștere limitată. În această situație valoarea factorului de încredere este: CF=1,35.

Metodologia de aplicare, conform aceluiași normativ P100-3/2019, este **metodologia de nivel 2** (metodologie care se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur). Metodologia de nivel 2 implică evaluarea calitativă a construcției pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare și evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare-riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic al unei construcții se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele 4 clase de risc:

- **Clasa Rs I**, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.
- **Clasa Rs II**, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.
- **Clasa Rs III**, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorului.
- **Clasa Rs IV**, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării



Limită Ultima, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Evaluarea susceptibilității de avariere la cutremur și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării, și anume:

- Condiții privind alcătuirea clădirii, referitoare la îndeplinirea regulilor de conformare structurală, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri seismice. Acestea se notează cu R_1 și se numește prescurtat gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică.

Clasa de risc asociată indicatorului R_1 se stabilește astfel:

- (a) Clasa de risc seismic R_s I, dacă $R_1 < 30$;
- (b) Clasa de risc seismic R_s II, dacă $30 \leq R_1 < 60$;
- (c) Clasa de risc seismic R_s III, dacă $60 \leq R_1 < 90$;
- (d) Clasa de risc seismic R_s IV, dacă $90 \leq R_1 \leq 100$.

- Condiții privind degradările structurale produse în trecut de acțiunea seismică și alte cauze. Acestea se notează cu R_2 și se numește prescurtat gradul de afectare structurală.

Clasa de risc asociată indicatorului R_2 se stabilește astfel:

- (a) Clasa de risc seismic R_s I, dacă $R_2 < 50$;
- (b) Clasa de risc seismic R_s II, dacă $50 \leq R_2 < 70$;
- (c) Clasa de risc seismic R_s III, dacă $70 \leq R_2 < 90$;
- (d) Clasa de risc seismic R_s IV, dacă $90 \leq R_2 \leq 100$.

- Condiții privind capacitatea seismică a structurii și componentelor nestructurale, exprimată, după caz, în termeni de rezistență și stabilitate. Acestea se notează cu R_3 și se numește prescurtat gradul de asigurare seismică.

Clasa de risc asociată indicatorului R_3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

- (a) Clasa de risc seismic R_s I, dacă $R_3 < 35\%$;
- (b) Clasa de risc seismic R_s II, dacă $35\% \leq R_3 < 65\%$;
- (c) Clasa de risc seismic R_s III, dacă $65\% \leq R_3 < 90\%$;
- (d) Clasa de risc seismic R_s IV, dacă $90\% \leq R_3$.

Calculul coeficientilor pentru stabilirea clasei de risc seismic:

Corpul C1:



- R_1 (gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică) = 41 → clasa de risc seismic II. Aprecierea calitativă detaliată se face prin notare în raport cu următoarele criterii:
 - 1) Calitatea sistemului structural: 5 puncte
 - 2) Calitatea zidăriei: 4 puncte
 - 3) Tipul planșeeelor: 3 puncte
 - 4) Configurația în plan: 5 puncte
 - 5) Configurația în elevație: 6 puncte
 - 6) Distanțe între pereți: 5 puncte
 - 7) Elemente care dau împingeri laterale: 4 puncte
 - 8) Tipul terenului de fundare și al fundațiilor: 4 puncte
 - 9) Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente: 2 puncte
 - 10) Elemente nestructurale: 3 puncte

Notarea se face prin apreciere, cu următorul punctaj:

- Criteriul este îndeplinit: 10 (punctaj maxim).
- Neîndeplinire minoră: 8÷10
- Neîndeplinire moderată: 4÷8
- Neîndeplinire majoră: 0÷4


$R_1 = \sum p_i$, unde p_i sunt punctele acordate fiecărui criteriu

$R_1 = 5+4+3+5+6+5+4+4+2+3 = 41$ puncte.

- R_2 (gradul de afectare structurală) = 40 → clasa de risc seismic III. Determinarea valorii lui R_2 s-a făcut pe baza anexei D, tabelul D.3. din P100-3/2019. Valoarea lui R_2 se determină astfel: $R_2 = A_h + A_v$, unde A_v reprezintă starea de avarie a elementelor verticale și A_h starea de avarie a elementelor orizontale.

Calculul coeficientului R_2 -tabel D.3:

Categoria avariilor	Elemente verticale (A_v)			Elemente orizontale (A_h)		
	Suprafața afectată			Suprafața afectată		
	≤1/3	1/3÷2/3	>2/3	≤1/3	1/3÷2/3	>2/3
Nesemnificative	70	70	70	30	30	30
Moderate	65	60	50	25	20	15
Grave	50	45	35	20	15	10
Foarte grave	30	25	15	15	10	5

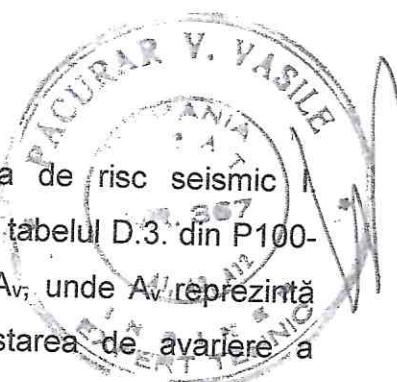

Conform tabel D.3: $A_h=5$ și $A_v=35$.

- R_3 (gradul de asigurare structurală seismică) = 46 → clasa de risc seismic II.

Verificarea siguranței pentru fiecare perete (pe ambele direcții) s-a făcut cu

relația: $R_{3,i} = \frac{V_{cap,i}}{F_{3,i}}$. Determinarea capacitatei de rezistență a peretilor structurali pentru forțe în plan s-a făcut pe baza capitolului D.3.3.1 din P100-3/2019.

Tinând cont de rezultatele totale de încadrare în grade de conformitate (R1 II), grad de afectare structurală (R2 I) și de gradul de asigurare seismică (R3 II) construcția expertizată (C1) în ansamblul ei se consideră în clasa de risc seismic I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.

Corful C2:

- R_1 (gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică) = 36 → clasa de risc seismic II. Aprecierea calitativă detaliată se face prin notare în raport cu următoarele criterii:

- 1) Calitatea sistemului structural: 4 puncte
- 2) Calitatea zidăriei: 4 puncte
- 3) Tipul planșelor: 3 puncte
- 4) Configurația în plan: 4 puncte
- 5) Configurația în elevație: 6 puncte
- 6) Distanțe între pereti: 3 puncte
- 7) Elemente care dau împingeri laterale: 4 puncte
- 8) Tipul terenului de fundare și al fundațiilor: 4 puncte
- 9) Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente: 2 puncte
- 10) Elemente nestructurale: 2 puncte

$$R_1=4+4+3+4+6+3+4+4+2+2=36 \text{ puncte.}$$

- R_2 (gradul de afectare structurală) = 50 → clasa de risc seismic II. Determinarea valorii lui R_2 s-a făcut pe baza anexei D, tabelul D.3. din P100-3/2019.
- R_3 (gradul de asigurare structurală seismică) < 35 → clasa de risc seismic I. Verificarea siguranței pentru fiecare perete (pe ambele direcții) s-a făcut cu



$R_{s,i} = \frac{V_{cap,i}}{F_{s,i}}$
 relația: Determinarea capacitatei de rezistență a pereților structurali pentru forțe în plan s-a făcut pe baza capitolului D.3.3.1 din P100-3/2019.

Tinând cont de rezultatele totale de încadrare în grade de conformitate (R1 II), grad de afectare structurală (R2 II) și de gradul de asigurare seismică (R3 I) construcția expertizată (C2) în ansamblul ei se consideră în clasa de risc seismic I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.

4.3. Necesitatea lucrărilor de intervenție pentru îmbunătățirea comportării la seism:

Având în vedere încadrarea construcțiilor existente în clasa de risc seismic I sunt necesare luarea unor măsuri suplimentare de intervenție, astfel încât după efectuarea acestora, clădirile să poată fi încadrate cel puțin în clasa de risc seismic III.

În cazul clădirilor aparținând integral domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, la care lucrările de intervenție sunt însoțite de lucrări de reparații capitale, tipul și anvergura lucrărilor de intervenție se stabilesc astfel încât, după efectuarea acestora, clădirile să poată fi încadrate în clasa de risc seismic IV.

4.4. Măsuri ce se impun la construcțiile existente:

Ca urmare a celor prezentate mai sus, considerăm că, cele două corpuri de clădire analizate (C1 și C2) nu prezintă siguranță în exploatare și se încadrează în clasa de risc seismic I, mai multe elemente ale acestora prezentând risc de cedare imediată.

Pentru asigurarea exploatarii în siguranță a clădirilor, precum și pentru încadrarea acestora în clasa de risc seismic IV se impune adoptarea uneia din următoarele soluții:

Solutia 1: consolidarea întregii structuri a construcțiilor.

Recomandări pentru executarea lucrărilor în soluția 1 la corpul C1:

- Se va demonta integral acoperișul existent.
- Se va demonta integral planșeul peste parter.
- Se vor desființa integral pereții din zidărie care prezintă fisuri și deformații mari.

- Se va desființa integral terasa de acces.
- Se va desființa integral planșeul peste subsol.
- Toate lucrările de demontare vor fi începute numai după verificarea rezemărilor elementelor care nu vor fi demontate și care se găsesc în legătură cu cele care urmează a fi demontate. Lucrările de demontare vor fi executate îngrijit, de sus în jos, fără producerea de șocuri sau vibrații care să poată duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demontează. La execuția lucrărilor de demontare vor fi respectate toate normele și normativele în vigoare care reglementează execuția unor astfel de lucrări.
- Fundațiile existente se vor consolida, prin cămășuire și/sau subzidire, pentru a avea dimensiuni corespunzătoare.
- Se iau măsuri pentru eliminarea umidității din pereți, în una din următoarele variante:
 - ✓ Se vor executa drenuri, perimetral în jurul construcțiilor, pentru a coborî cota pânzei freatiche sub cota tălpiei de fundație.
 - ✓ Se vor executa șanțuri în jurul fundațiilor construcțiilor, șanțuri care vor fi umplute cu pietriș pentru a permite uscarea fundațiilor.
- În cazul în care măsurile de mai sus nu dau rezultate se vor încerca intervenții mai ample pentru izolarea fundațiilor cu tăiere în bază sau injectări în masa zidăriei.
- Pereții existenți păstrați se vor consolida, prin prevederea unor plase plane sudate, pe ambele fețe ale zidăriei, bine ancorate între ele prin zidărie, peste care se va executa un torcret de beton de cel puțin 6 cm pe fiecare față. La realizarea lucrărilor de torcretare se vor respecta reglementările în vigoare cu privire la execuția acestui tip de lucrări. Nu pot fi executate lucrări de tencuire armată în locul celor de torcretare! În acest fel zidăria de calitate slabă va fi transformată în diafragme de beton armat cu miez din zidărie.
- Se vor reface corespunzător pereții care au fost desființați.
- Se va reface corespunzător planșeul peste subsol, cu rezemare "în dinti" pe pereți strucurali.
- Se va reface corespunzător planșeul peste parter, șarpanta și învelitoarea.
- Se vor reface jgheaburile și burlanele, finisajele, tâmplăriile și instalațiile.
- Toate lucrările vor fi executate numai pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de

execuție, întocmit de către un inginer constructor, verificat conform legislației în vigoare și cu avizul expertului tehnic.

Recomandări pentru executarea lucrărilor în soluția 1 la corpul C2:

- Se va demonta integral acoperișul existent.
- Se va demonta integral planșeul peste parter.
- Toate lucrările de demontare vor fi începute numai după verificarea rezemărilor elementelor care nu vor fi demontate și care se găsesc în legătură cu cele care urmează a fi demontate. Lucrările de demontare vor fi executate îngrijit, de sus în jos, fără producerea de șocuri sau vibrații care să poată duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demontează. La execuția lucrărilor de demontare vor fi respectate toate normele și normativele în vigoare care reglementează execuția unor astfel de lucrări.
- Fundațiile existente se vor consolida, prin cămășuire și/sau subzidire, pentru a avea dimensiuni corespunzătoare.
- Se iau măsuri pentru eliminarea umidității din pereti, în una din următoarele variante:
 - ✓ Se vor executa drenuri, perimetral în jurul construcțiilor, pentru a coborî cota pânzei freatiche sub cota tălpii de fundație.
 - ✓ Se vor executa șanțuri în jurul fundațiilor construcțiilor, șanțuri care vor fi umplute cu pietriș pentru a permite uscarea fundațiilor.
- În cazul în care măsurile de mai sus nu dau rezultate se vor încerca intervenții mai ample pentru izolarea fundațiilor cu tăiere în bază sau injectări în masa zidăriei.
- Peretii existenți păstrați se vor consolida, prin prevederea unor plase plane sudate, pe ambele fețe ale zidăriei, bine ancorate între ele prin zidărie, peste care se va executa un torcret de beton de cel puțin 6 cm pe fiecare față. La realizarea lucrărilor de torcretare se vor respecta reglementările în vigoare cu privire la execuția acestui tip de lucrări. Nu pot fi executate lucrări de tencuire armată în locul celor de torcretare! În acest fel zidăria de calitate slabă va fi transformată în diafragme de beton armat cu miez din zidărie.
- O altă soluție care poate fi adoptată la pereti este inserarea de sâmburi de beton armat în structura peretilor și prevederea unor centuri și grinzi de beton armat la partea superioară. Sâmburii de beton armat vor fi prevăzuți la toate

colțurile și intersecțiile de pereti, precum și la o distanță de aproximativ 4,00 m pe lungimea acestora. La partea superioară a peretilor se va asigura o legătură între aceștia la o distanță de aproximativ 4,00 m, fie cu grinzi de beton armat, fie cu pereti structurali.

- Se va reface corespunzător planșeul peste parter, șarpanta și învelitoarea.
- Se vor reface jgheaburile și burlanele, finisajele, tâmplăriile și instalațiile.
- Toate lucrările vor fi executate numai pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de execuție, întocmit de către un inginer constructor, verificat conform legislației în vigoare și cu avizul expertului tehnic.

Soluția 2: desființarea integrală a clădirilor.

Recomandări pentru executarea lucrărilor în soluția 2:

- Toate lucrările de demontare vor fi executate îngrijit, de sus în jos, cu evitarea producerii unor eventuale accidente.
- La realizarea lucrărilor de demontare vor fi respectate toate normativele în vigoare cu privire la executarea unor astfel de lucrări și se vor lua toate măsurile cu privire la asigurarea normelor de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.

4.5. Recomandări pentru alegerea soluției optime de intervenție:

Consolidarea construcțiilor existente, pentru a funcționa în condiții de siguranță în exploatare, presupune costuri mai ridicate decât demontarea acestora și refacerea corespunzătoare a clădirilor. De asemenea, lucrările de consolidare presupun materiale și personal cu calificare ridicată, sunt dificil de realizat și nu pot oferi siguranță unei rezolvări definitive a problemelor ce afectează clădirile. Construcțiile studiate în configurația actuală nu îndeplinesc cerințele unor construcții moderne și actuale din punct de vedere al funcționalității.

În urma celor prezentate mai sus considerăm că demontarea completă a construcțiilor este soluția optimă ce trebuie adoptată.

Pentru aducerea construcțiilor la un nivel de siguranță în exploatare corespunzător cerințelor actuale și adaptarea lor la cerințele actuale de funcționalitate sunt necesare intervenții la nivelul tuturor elementelor structurale, intervenții care conduc la costuri mai ridicate decât cele de executare a unor clădiri noi, moderne. Trebuie avut în vedere și faptul că rezultatele unei intervenții asupra

unor construcții îmbătrânite, cum sunt cele analizate, nu conduc întotdeauna la o reușită sigură, uneori fiind necesare un nou set de intervenții la scurt timp după finalizarea lucrărilor.

Având în vedere cele prezentate anterior, recomandăm demontarea integrală a construcțiilor analizate.


5. CONCLUZII GENERALE

În urma analizelor și verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

- 5.1. Construcțiile expertizate au avut o comportare slabă în timp și nu prezintă siguranță în exploatare în forma actuală.
- 5.2. Demontarea clădirilor este pe deplin justificată.
- 5.3. Toate lucrările vor fi executate îngrijit, de sus în jos, cu evitarea producerii unor accidente.
- 5.4. Se vor lua toate măsurile necesare cu privire la asigurarea normelor de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se apreciază că:

- Datorită costurilor de reparări și consolidare mai mari decât pentru executarea unei clădiri similare noi și moderne, recomandăm demontarea clădirilor analizate.
- Lucrările de demontare pot fi realizate, cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezentă expertiză tehnică.

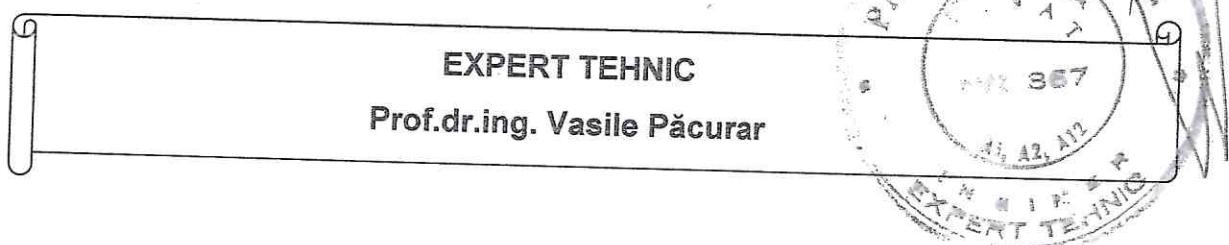




Prelungit valabilitatea până la 07.12.2023	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la
Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
ȘI FONDURILOR EUROPENE**

LEGITIMATIE

Seria SS Nr. E 367/07.12.1993

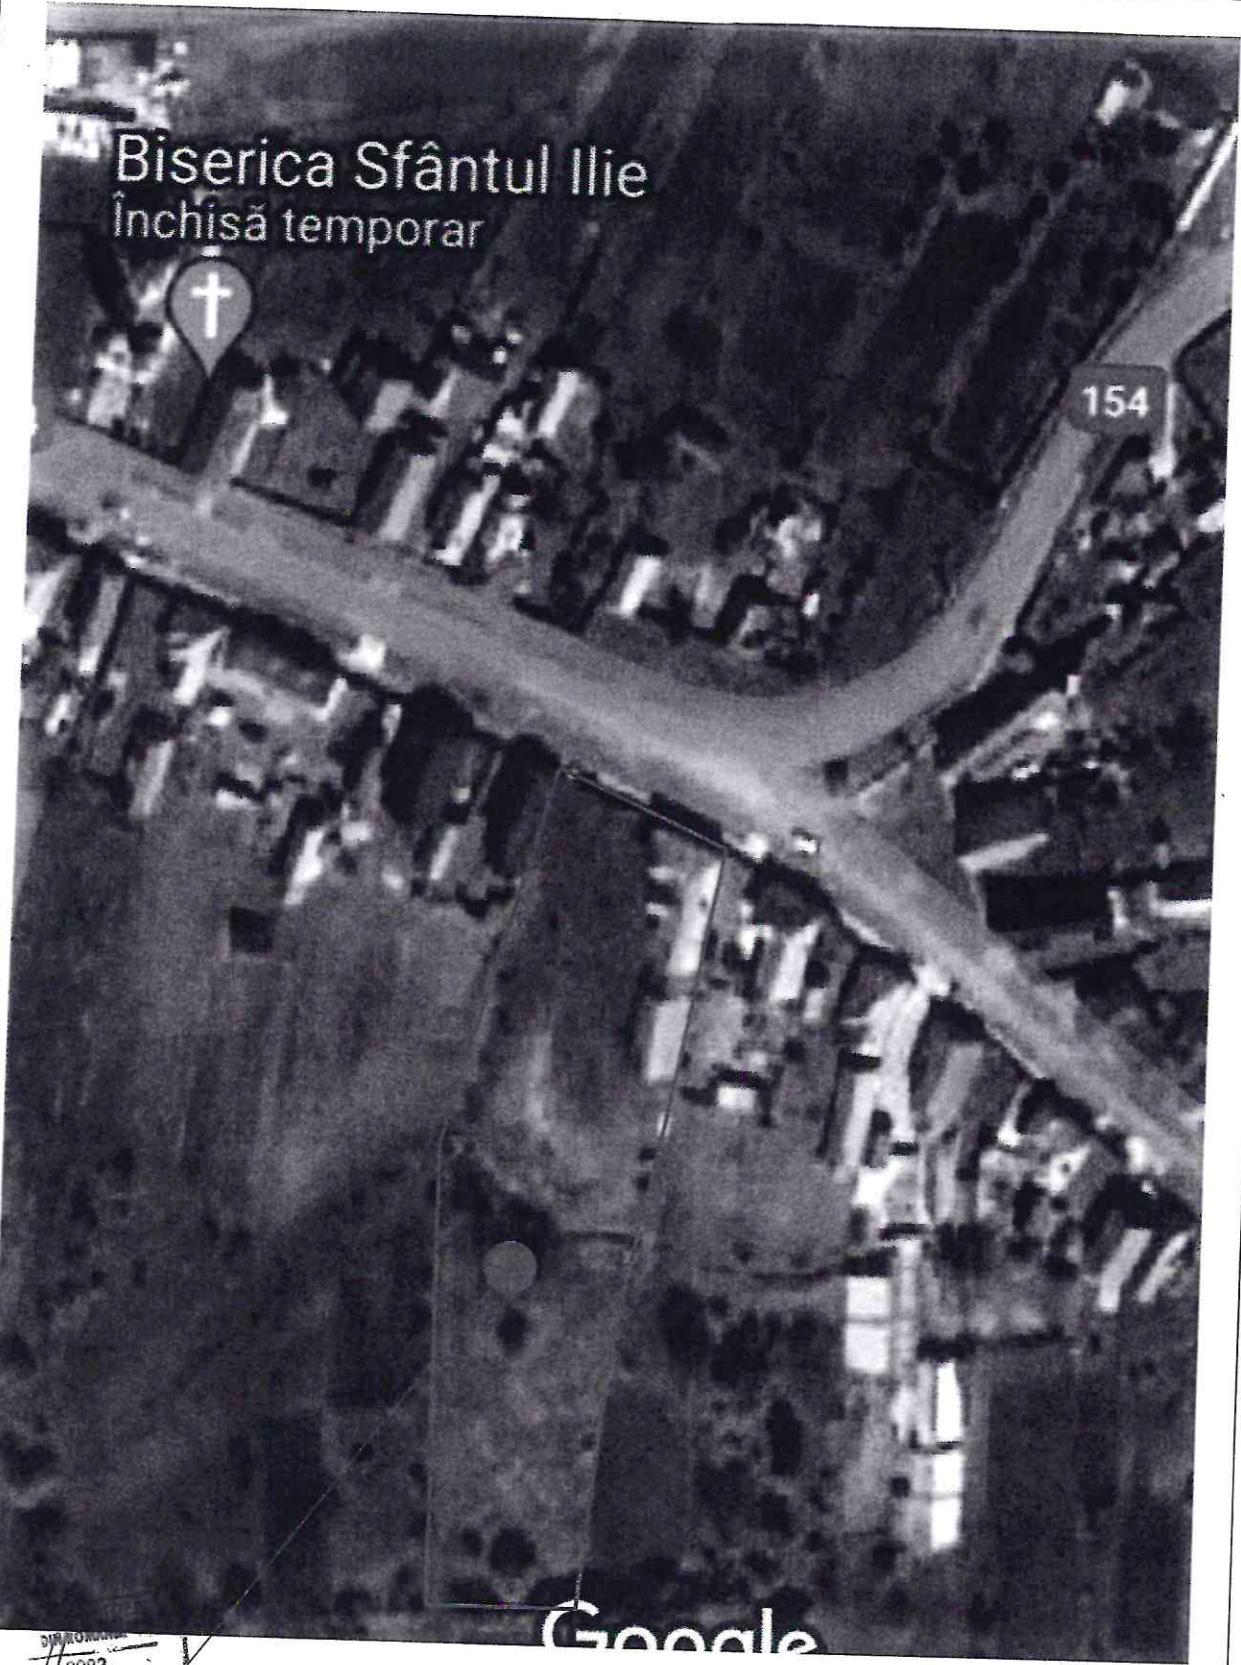

Google

DIR ROMANA
2283
Claudiu Gabriel
SUCIU
Interact cu baza de date

AMPLASAMENT STUDIAT

CORP "C1" - DISPENSAR UMAN

PROIECT:
"RELEVEU DISPENSAR UMAN"
LOC. DEDRAD, NR. 390, COM. BATOS, JUD. MURES

Plansa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PROIECTANT SPECIALITATE ARHITECTURA:
SC ACS CONSTRUCT SRL

Intocmit arh. Claudiu Suciu

Beneficiar:
COMUNA BATOS
JUD. MURES

Scara: Simbol:
1:10000 A00
Nr proiect: 46/2022
Faza: RELEVEU
Data: AUGUST 2022

CORP "C2" - GRAJD

PROIECTANT GENERAL
SC EUROMAST
CONSTRUCT SRL
CLUJ-NAPOCA

